


الخراطة :

عملية تشغيل تتم عن طريق فصل طبقة من المعدن المراد تشغيله بشكل رايش وذلك لغرض الحصول على شكل هندسي معين باستخدام ماكينة الخراطة.

تم عملية القطع والتشغيل عن طريق الحركة المركبة المبينة في الشكل رقم (١) والتي تشمل :

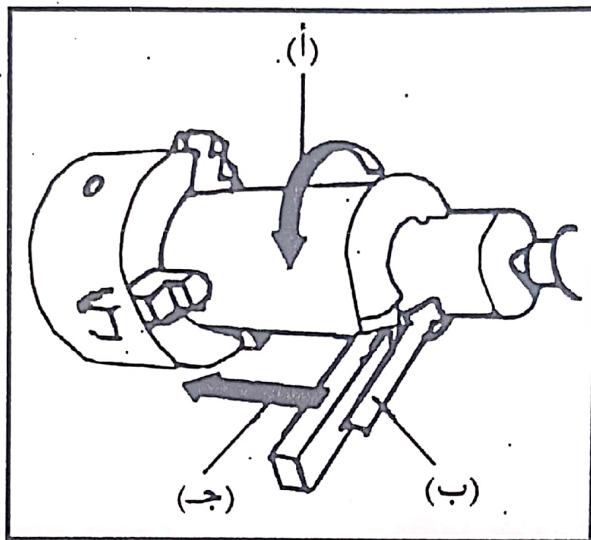

(الشكل رقم ١)

أ : حركة القطع

حيث تدور قطعة العمل حركة دائرية ضد الحد القاطع الذي يقوم بفصل الشظايا(الرايش) وتسمى هذه الحركة بالحركة الأساسية ، وتسمى السرعة التي تتحرك بها قطعة العمل اثناء القطع بسرعة القطع.

ب: حركة الاتصال

وهي الحركة الناتجة عن تقدم سكين القطع لضبط عمق القطع.

ج : حركة التغذية

وهي تقدم سكين القطع بشكل منتظم على طول القطعة للحصول على شظية مستمرة استخدام المخارط

تستخدم المخارط على الالغالب للحصول على قطع ذات اشكال اسطوانية ومخروطية، وقطع القلاووظ ، وخراطة المجري ، وتشغيل السطوح الوجهية

وتثقيب وتخوיש وبرغلة الثقوب . ولدى اجراء عمليات الخراطة على المخارط بصورة عامة يتلقى الغفل (قطعة العمل) الذي يجري تشغيله (حركة دورانية) اما القلم فحركة مستقيمة وتناسق مثل هذه الحركات يضمن الحصول على مختلف السطوح الدورانية (الاسطوانية) والمخروطية .

المقاييس الرئيسية للمخارط :

- ١ - اكبر قطر مسموح به للغفل (الخام) المراد تشغيله او ارتفاع الذنبين بالنسبة للفرش .
- ٢ - المسافة بين الذنبين ، اي البعد المساوي لاطول غفل يمكن تثبيته على المخرطة .

ويمكن تقسيم المخارط حسب ارتفاع الذنبين عن الفرش الى :

- ١ - ماقنات صغيرة : لايزيد ارتفاع الذنبين فيها عن ١٥٠ ملم.
 - ٢ - ماقنات كبيرة : لايزيد ارتفاع الذنبين فيها عن ٣٠٠ ملم.
- اما البعد بين الذنبين في الماقنات الصغيرة فلا يتجاوز ٧٥٠ ملم وفي المتوسط يتراوح بين ٧٥٠ و ١٠٠٠ و ١٥٠٠ ملم . وبالنسبة للماقنات الكبيرة يتكون من ١٥٠٠ ملم فاكثر ، واكثر الماقنات انتشارا في مصانع انشاء الماقنات هي المخارط المتوسطة

تتقسم الماقنات حسب انواعها الى :

أ - ماقنات للخراطة وقطع القلاووظ : وتحرص لاجراء كافة اعمال الخراطة بما في ذلك قطع القلاووظ بالقلم

(ويعد هذا النوع من اوسع انواع الماقنات انتشارا)

ب - ماقنات الخراطة : وتحرص لاجراء مختلف اعمال الخراطة عدا قطع القلاووظ بالقلم.


وكذلك هناك المخارط المتعددة الاقلام والمخارط الارتوتوماتيكية ونصف الارتوتوماتيكية ، والمخارط الخاصة لتشغيل عواميد المرفق (الكرنك) ومحاور العربات ، والمخارط الراسية وغيرها .

الاجزاء الاساسية في ماقنات الخراطة وقطع القلاووظ:

ان ماقنات الخراطة وقطع القلاووظ مع اختلافها في التصميم والمقاييس الى انها تحتوي على مجموعة اجزاء رئيسية . ويبين الشكل رقم (٢) منظرا عاما لマكينة عصرية للخراطة وقطع القلاووظ وتعتبر الاجزاء الرئيسية في الماكينة هذه

هي:

- ١- غراب الراس الثابت (Head Stock) وصندوق التغذية. (Feed Box)
- ٢- العينة (ظرف المخرطة.)
- ٣- غراب الذيل المتحرك. (Tail stock)
- ٤- الفرش. (Bed)
- ٥- العربة وتتضمن الراسمة العليا والراسمة السفلية.
- ٦- عمود السحب. (motion Shaft)
- ٧- عمود اللوب (motion Screw)

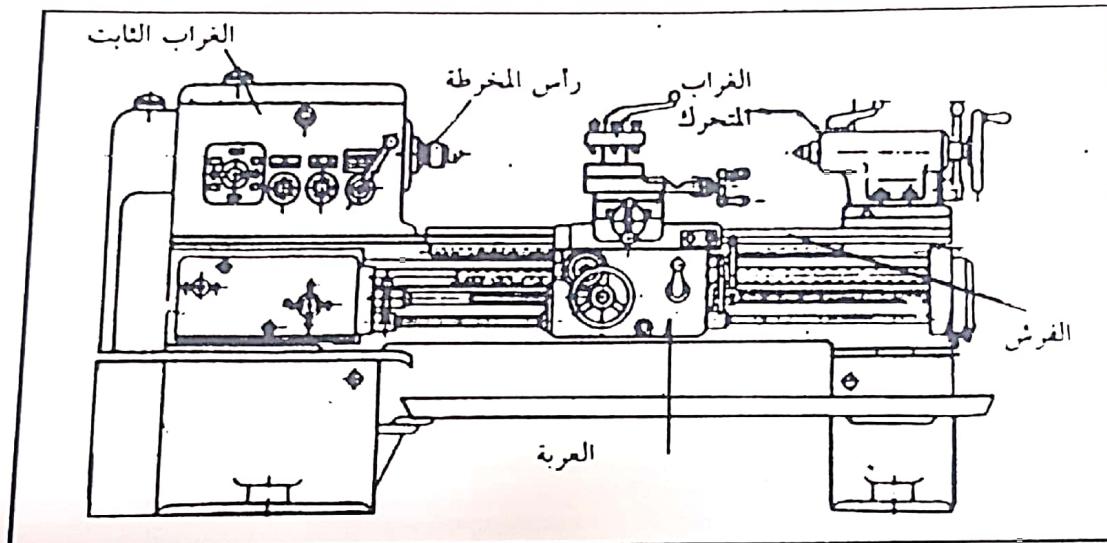

الشكل رقم (٢)

غراب الراس (الثابت) : ويستخدم في نقل حركة الدوران الى القطعة التي يجري تشغيلها ويحتوي على صندوق التروس والمحرك كما موضح بالشكل رقم (٣)

عمود اللوب : وهو مخصص لعمل الاسنان الخارجية والداخلية فقط.

عمود السحب : وهو مخصص للحركة الارتوتوماتيكية للعربة.


اقلام الخراطة : (turning Tools) وهي تقوم بعملية فصل المعدن عن المشغولة أثناء عملية الخراطة وتسمى ايضا بسكين القطع ، وتحتلت من حيث احجامها وشكالها ومقاساتها ويعود هذا التنوع في اقلام القطع الى تنوع عمليات الخراطة التي تتجزأها وتصنف اقلام القطع حسب:

١- اتجاه عملية القطع : يحدد الحد القاطع اتجاه عملية القطع لانه الجزء

الذى يقوم بفصل المعدن عن المشغولة ويكون على نوعين

أ- قلم قطع يميني.

ب- قلم قطع يساري.

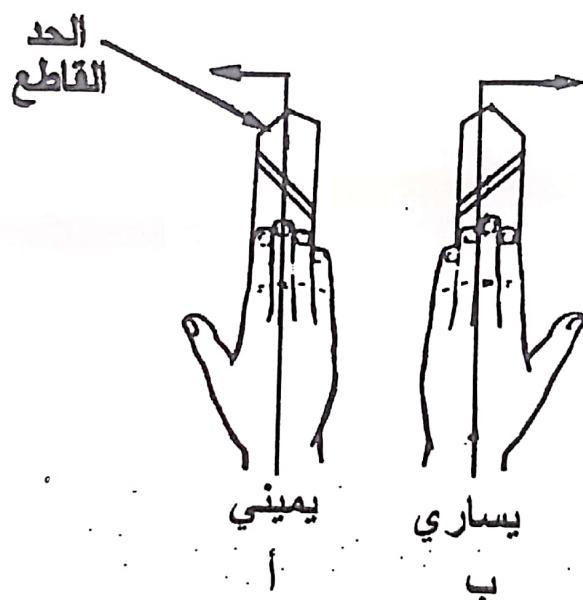

نوع عملية القطع : انواع عمليات القطع كثيرة فمنها عمليات القطع الخارجي الطولية والعرضية وعمليات التسنين والمجاري التشكيلية وكذلك عمليات القطع الداخلي الطولية والتسنين الداخلي وهي متعددة ايضا.

نوع معدن الحد القاطع : تصنف حدود الحد القاطع من عدة معادن تختلف في

صلادتها ومنها:

تستعمل سوائل التزييت والتبريد للتقليل من تسخن القلم، مما يؤدي الى اطالة عمره ومرة عمله وتحسين ملامسة السطح المشغل وزيادة انتاجية عملية القطع. ويكن تقسيم السوائل المستعملة في التشغيل على المخارط الى مجموعتين:

- ١- المحاليل المائية : وتمتاز بخواص تبريد جيدة وتنحصر عملية التبريد في امتصاص وتصريف الحرارة الناتجة عند القطع.
- ٢- الزيوت : تمتاز بخواص تزييتية عالية، الا ان خواصها التبريدية اقل من خواص سوائل المجموعة الاولى.

قواعد صيانة المخرطة :

من الضروري مراعاة كافة قواعد صيانة المخرطة بحيث تكون اجزانها في حالة صالحة للعمل. ولا يمكن تامين عمل الماكنة الطبيعي خلال مدة طويلة الا بالخدمة الجيدة والصيانة الكافية. عليه يجب اتباع هذه النقاط:

- ١- تنظيف الماكنة من النحافة (الرايش) يومياً وخاصة تنظيف الموجهات والراسمة والعربة والغراب المتحرك من سائل التبريد والواسخ باستعمال فرشاة ناعمة ثم استعمال خرقة قطنية ناعمة.
 - ٢- يجب تزييت موجهات الفرش والراسمة والعربة بطبقة رقيقة من زيت المكان.
 - ٣- تحرك العربة يدوياً على امتداد الفرش الى الخلف والامام عدة مرات بغية توزيع الزيت بشكل متساوٍ على سطح موجهات الفرش.
- ويعتبر تزييت كافة الاجزاء المحتككة في الوقت ذاته احدى القواعد الرئيسية لصيانة الماكنة


أرشادات عامة قبل البدء في العمل :

- ١- يجب الامام قبل كل شيء بطريقة تشغيل وأيقاف الماكنة لتلافي وقوع الحوادث وخاصة لمن يكون حديث العهد بتعلم فن الخراطة.
- ٢- عدم لمس أي جزء من الماكنة بدون العلم والتفهم بحقيقة ووظيفة وحركة هذا الجزء.
- ٣- عدم لمس أو مسك باليد الأجزاء المحادة مثل العدد والرايش المختلف من عمليات الخراطة.
- ٤- أثناء الوقوف ومشاهدة عملية خراطة يجب الأبعاد عن الظرف لعدم تطاير الرايش في الأعين.
- ٥- عدم الأمان والتدقق بالنظر لمدة طويلة في الأجزاء الدائرة حيث أن هذا يسبب تعب وضعف في العين.


- ٦- في حالة مراقبة ماكينة يجب عدم التحدث مع شخص آخر أو ترك الماكينة
تستغل فهذا يسبب تلف قطعة العمل أو تلف الماكينة ذاتها.
- ٧- مراعاة اليقظة التامة خاصة عند سماع أي صوت غير عادي بالماكينة فيجب
أيقافها والتخلص منها فوراً.
- ٨- التأكد من أن اللبس الخاص بالعمل ليس به أي قطع بارزة مثل الأكمام
الرباط وذلك لتجنب الحوادث.

أرشادات عند البدء في التشغيل والعمل على المخرطة :

- ١- الألمام الناتم بتشغيل جميع التباشير من سرع وتفذية.
- ٢- فهم الرسم جيداً قبل البدء.
- ٣- مراجعة نوع المعدن الخام من حيث نوعه وقياساته.
- ٤- التأكد من ربط قطعة الشغل جيداً.

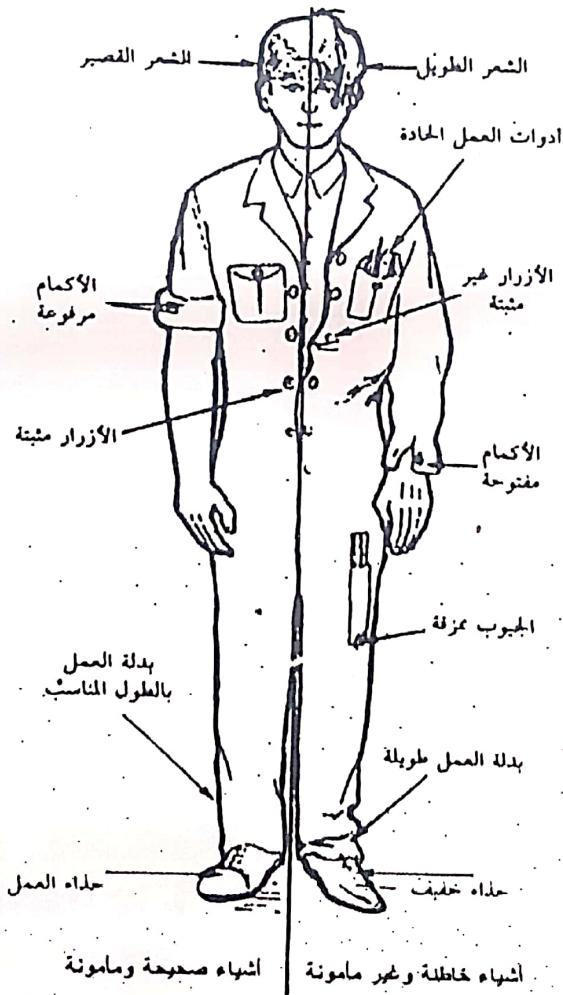

بالرغم من الإمكانيات المتنوعة لتشغيل المعادن على الماكينات . فإنه لا يمكن الاستغناء عن عملية البرادة . فهي من العمليات اليدوية القديمة والمهمة التي مارسها الإنسان وقد اخذت في التطور شأنها شأن العمليات الأخرى ، وعملية البرادة تستخدم لازالة طبقة رقيقة من السطح المحدد وتنتمي باستخدام المبرد وهو عبارة عن آلة للقطع يحتوي على اسنان تصنف المبارد وفقا للقياس ونوع الاسنان وتقسيم الاسنان وطريقة تشكيل الاسنان وشكل المقطع. تجري عملية البرادة بتحريك المبرد حركة تردديه (linear reciprocating) ويكون الضغط عليه عند الدفع للأمام (مشوار القطع Cut stroke) ثم سحبه إلى الوراء دون ضغط (مشوار الرجوع return stroke) ، تجمع البرادة في الفراغات بين الحدود القاطعة للأسنان ومن ثم تأخذ طريقها إلى حافات الشغالة. تصنع المبارد من الصلب ويكون لها عدة أنواع وقياسات وأشكال حسب نوعية وشكل السطح المطلوب معالجته. الاسنان الموجودة على سطح المبرد مرتبة بنظام خاص يساعد على تسوية السطح تكون متوازية مائلة اما في صف واحد او في صفين متقاطعين .

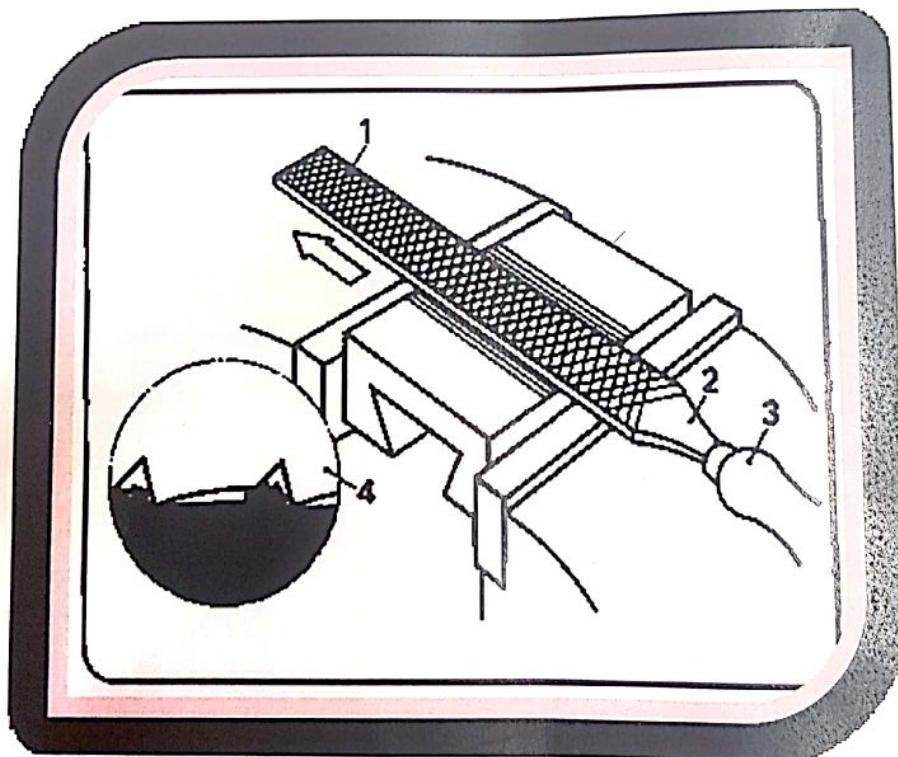

- 1- وجه المبرد .
- 2- كعب المبرد .
- 3- المقبض .
- 4- اسنان المبرد .

يمكن تصنيف المبارد حسب نوع الاسنان الى :

1- مبارد الاسنان المفردة Single teeth files


تستخدم الاسنان المفردة بالدرجة الاولى في المبارد المخصصة لمعالجة مواد التصنيع اللينة (القصدير والزنك والرصاص والالمونيوم).

2- مبارد الاسنان المزدوجة Duple teeth files

المبارد ذات الصفين (المزدوجة او التصالبية) المخصصة للمعادن ال اكثر صلادة وللداهن . ولهذه المبارد اسنان سفلی بزوايا مختلفة وتقسيم متقاوت لكل منها وتنشأ عن تصالب القطعتين اسنان مزاحة تقطع من المشغولة جذادة قصيرة متكسرة وتمنع ظهور تموجات على سطح المشغولة.

3- مبارد الاسنان المحببة Rasping teeth files

المبارد ذات الاسنان المحببة فان هذا النوع من الاسنان المشكلة بالطرق تكون مفردة ومتباعدة نسبيا وتشتمل هذه الانواع من المبارد لمعالجة الخشب والأنسجة الصلدة والجلد وما يماثلها .

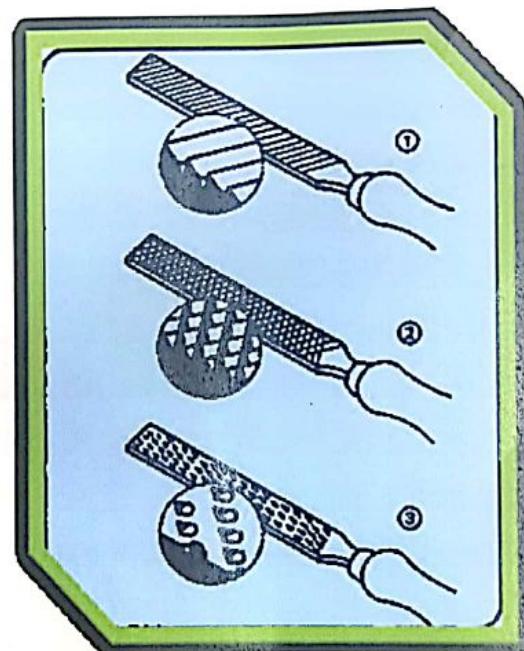

الشكل يبين اسنان المبارد

الطريقة الصحيحة للبرادة

- 1- يجب ان يستند ثقل الجسم على القدم اليسرى ، والساقي اليمنى تبقى مستقيمة والاقدام ثابتة .
- 2- يكون المبرد على طول المبرد .
- 3- حركة البرادة تتم بحركة الأذرع والجسم .
- 4- لتحريك المبرد بصورة مستقيمة يجب الضغط على طرفي المبرد بصورة متساوية .
- 5- سرعة المبرد تتراوح ما بين 45 الى 55 مشوارا في الدقيقة .

أساليب البرادة :

أ - البرادة الطولية :-

بها يدفع المبرد في الاتجاه الطولي له او مائلا في اتجاه الشغالة وتكون اكثر المبارد مصمصة بهذه الطريقة ، حيث تكون القطع او المشوار الأمامي .

ب للبرادة العرضية :-

يمسّك المبرد بطرفية على الشغالة بصورة عرضية وينتج من ذلك نعومة اكثر من البرادة الطولية وخصوصا اذا اختير مبرد مناسب للشغالة .

ت للبرادة المائلة :-

يسحب المبرد بصورة جانبية للحصول على كمية متساوية من الرأيش .


عند التأكد من تساوي السطح نبرد في اتجاه معاكس في ظهر ظل البرادة بصورة متقطعة والجهة التي لم يظهر فيها الظل تكون غير متساوية . البرادة في اتجاه العرض وذلك بضغط المبرد من الجهتين بصورة متساوية نحصل على برادة ناعمة .

أنواع المبارد files types:

تصنف المبارد باشكال وأنواع كثيرة ومقاسات مختلفة لتناسب عملية التشغيل المطلوبة من حيث شكل السطح المطلوب ببرده:

Flat file	1-المبرد المسطح
Square file	2- المبرد المربع
Triangle file	3-المبرد المثلث
Round file	4-المبرد الدور
Half round file	5-المبرد نصف الدور
Knife file	6-مبرد السكينة
Rhombus file	7-مبرد المعين
Accurate instruments files	8-مبراد الآلات الدقيقة

الشكل اسفل يبين بعض انواع المبارد:

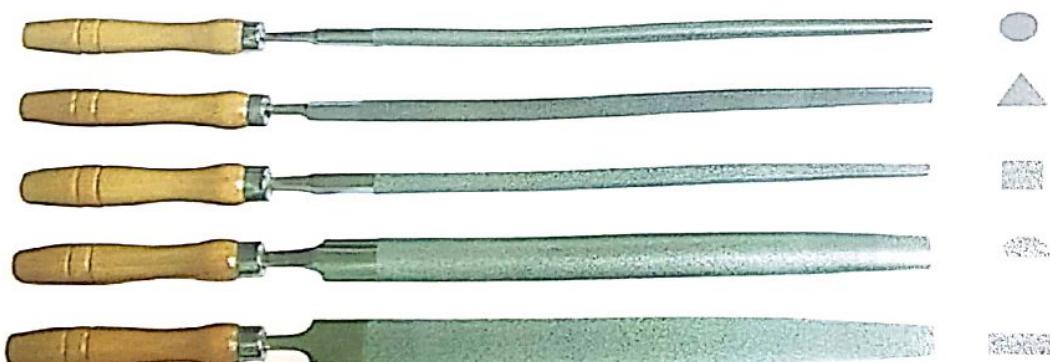

شكل انواع مبارد الآلات الدقيقة :

